

# 整備指示書・完了報告書

総合隙間

平行度

| 指示 |    | 指示内容                                  | 完了 |    | 整備内容                                  |
|----|----|---------------------------------------|----|----|---------------------------------------|
| 年  | 月日 |                                       | 年  | 月日 |                                       |
|    |    | バランサーグリス補充<br>フライホイールシリンダークリーニング、チェック |    |    | 完了<br>問題なし完了                          |
|    |    | ポイント部クリーニング、チェック<br>TAC油漏れ、エア漏れチェック   |    |    | オイルゲージ交換<br>フライホイール側油漏れ有、オイルシールOリング交換 |
|    |    | グリスラインチェック<br>クリーニング                  |    |    | OK<br>OK                              |
|    |    | ポイントオイルゲージ交換<br>両手押し釦右側交換             |    |    | 新品交換完了<br>両側新品交換完了                    |
|    |    | 押しボルト真ん中注文<br>ルプリケータ動作確認              |    |    | 取り付け済み<br>OK                          |
|    |    | モータorフライホイールベア音あり確認<br>非常停止解除不能       |    |    | フライホイール側スラストベアリング交換<br>電気工事完了         |
|    |    | 左手⇄両手⇄右手セレクトSW取り外し<br>光安リレー欠品         |    |    | 完了<br>新品取り付け完了                        |
|    |    | エアタンク安全弁不良                            |    |    | クリーニングにて解消完了                          |
|    |    | フライホイール側オイルシール、パッキン<br>スラストベアリング交換    |    |    | 全て新品交換完了                              |
|    |    |                                       |    |    |                                       |
|    |    |                                       |    |    |                                       |